

Dokumentation



Objekt Privatperson 2008






Efter uppgrävning runt fastigheten borstades väggen ren från jord och organiskt material, för att luftspalten bakom BlackLine mattan ska fungera som dränerande spalt.



Attack klistermembran monterades enligt Fuktspärretekniks anvisningar vid hålkäl.



Dräneringsystemet Deltabox är nedsänkt till rätt djup och vattengången ligger ca 20 cm under underkant bottenplatta. Dräneringsledningen täcktes med geotekstil klass 2.

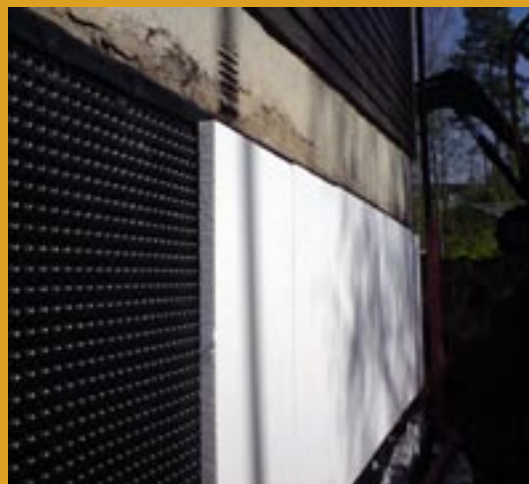

Delta Black Line är monterad och utanpå sattes en 50 mm eps cellplast för att öka isoleringsvärdet. Allt är monterat enligt Fuktspärretekniks anvisningar.



Dagvatten och dränering kopplades ihop och leddes ut till en slänt enligt beställarens önskemål



Återfyllnaden är gjord med befintliga massor ovan dräneringen. Marken är planerad så att det är ett fall från huset.

När Du som kund använder en av Fuktspärsteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i ditt boende, våra certifierade entreprenörer jobbar enligt följande arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Byte av gammal dränering samt montering nytt fuktskydd/spärr.

Bakgrund

Fastighetsägaren har under en längre tid besvärats av fuktvandring i källarytterväggarna.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av källaren utfördes.

Fuktvandring kunde kontateras i källarytterväggarna.

Utvändigt

Markytorna hade felaktig markplanering och lutade in mot fastigheten.

Det bestämdes att förbättrande åtgärder skall utföras genom uppschaktning utmed huset, väggarna skulle fuktskyddas med ett typgodkänt system från Fuktspärsteknik AB. Fuktisoleringen skall utföras med Black Line fuktskydds matta med 50 mm utanpåliggande eps isolering. Vidare skall husets dränerings system tas bort och ersättas med DeltaBox med rätt lutning och höjd till utsläpp i befintlig dräneringsledning eller stenkista, regnvattenledningar byts.

Följande arbete har utförts.

Uppschaktning utmed grunden ner till bättre nivå för dräneringssystemet. Rengöring av grundmuren, borttagning av material har utförts genom borstning. Nedre delen av källaryttervägg har behandlats med primer och Attack mem bran från Fuktspärsteknik. Black Line fuktskyddsmatta har monterats efter fabrikantens anvisningar och alla arbetsmoment har utförts. 50 mm cellplast är monterad. Befintliga dräneringsrör har tagits bort och ersatt med DeltaBox som har monterats efter fabrikantens anvisningar och alla arbetsmoment har utförts. Återfyllnaden har utförts med befintliga massor. Nya regnvattenledningar har monterats enligt fabrikantens anvisningar. Skydd vid trappa är satt.

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt ovanstående åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit 6 st foton och ett intyg från entreprenören.

Invändiga arbeten.

Har ej utförts.

Objektsansvarig:

Torbjörn Säaf Garantientreprenad AB

Datum 2008-06-11

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärsteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden under mark.

Se mer på www.fuktsparren.se

Innan vi startar.



Vi besiktigar och fastställer uppdragets omfattning samt dokumenterar.

Vi rekommenderar rätt fuktskyddsmetod.



Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.

DELTA[®]
FUKTSKYDDSPRODUKTER

www.ge-ab.se

Vi är proffs! så vi gör alltid minsta möjliga åverkan i din trädgård.



Vi fotar och dokumenterar Din grund och vårt arbete som blir en värdehandling och trygghet för Dig.

GE-AB
Industrivägen 1
515 92 Kinnarumma
Tel 033-29 23 05