



# DOKUMENTATION



## Dränering 2009

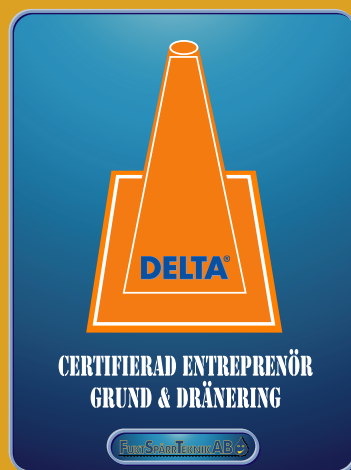

Specialist på fukt & mögelskador

**GE**  **AB**

**Garantientreprenad AB**



Efter uppgrävning runt fastigheten blåstrades väggen ren från gammalt tätskikt, för att fukt skall kunna vandra ut.




Attack klistermembran monterades enligt Fuktspärretekniks anvisningar vid hålkäl för att leda bort kondensvatten som kan bildas i isolerskivorna.



Dräneringsystemet Delta box är monterad där förutsättningar fanns. Dräneringen täcktes med befintliga massor och separerades med geoduk. Dräneringen leds inte vidare.



100 mm Optidrain är monterad för att fuktsäkra och öka isoleringsvärdet. Allt är monterat enligt Fuktspärretekniks anvisningar.

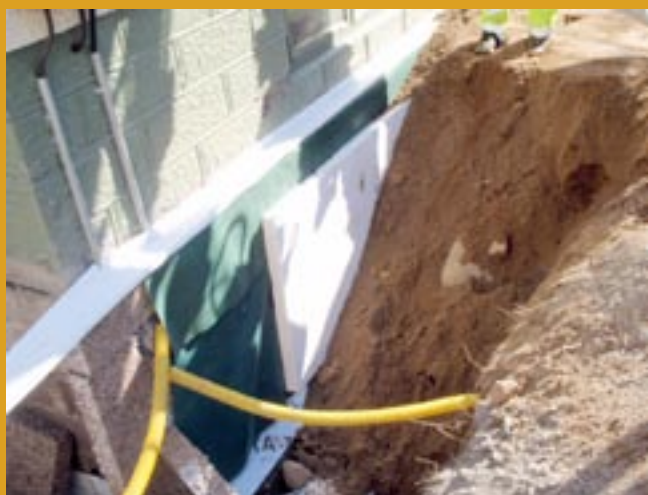

Utanför Optidrain systemet monterades cellplastskivor som återfyllnadsskydd, vilka även förbättrar fuktförhållandena i källarväggen. Återfyllnad runt huset med befintliga massor.



Optidrain systemet avslutas med en topptäcklist som tätar för vatten uppifrån. Marken är planerad så att det är ett fall från huset. Nya dagvattenledningar är monterade.

När Du som kund använder en av Fuktspärreteknik certifierad entreprenör vet Du att Du får en utbildad person och trygghet i ditt boende, Våra certifierade entreprenörer jobbar enligt följande arbetsplan.

Bestämmande av uppdragets omfattning.

Montering nytt fuktskydd/spärr.

Bakgrund

Fastighetsägaren har under en längre tid besvärats av fuktvandring på källarytterväggarna.

Yttrande

Invändigt.

Invändig okulär besiktning av källaren utfördes.

Fuktvandring kunde kontateras i källarytterväggarna.

Utvändigt

Markytorna hade felaktig markplanering och lutade in mot fastigheten.

Stora delar av marken bestod av berg som begränsade möjligheterna att montera dräneringsrör på rätt nivå.

Det bestämdes att förbättrande åtgärder skall utföras genom uppschaktning utmed huset, väggarna skulle fuktskyddas med ett typgodkänt system från Fuktspärreteknik AB. Fuktisoleringen skall utföras med Optidrain fuktskydds system 100 mm . Vidare skall husets dräneringssystem tas bort och där det finns möjlighet ersättas med Delta box med rätt lutning och höjd.

Följande arbete har utförts.

Uppschaktning utmed grunden ner till bättre nivå för dräneringssystemet.

Rengöring, borttagning av gammalt tätskikt har utförts genom blästring.

Nedre delen av källaryttervägg har behandlats med primer och Attack membran från Fuktspärreteknik. Optidrain 100 mm har monterats efter fabrikantens anvisningar och alla arbetsmoment har utförts.

Befintliga dräneringsrör har tagits bort och ersatt med Delta box. Massorna runt dräneringssystemet är befintliga samt att en geoduk separerar massorna.

Detta system har monterats efter fabrikantens anvisningar och alla arbetsmoment har utförts. Återfyllnaden har utförts med befintliga massor.

Utförda arbeten.

De utförda arbetena är noggrant och fackmannamässigt enligt ovanstående åtgärdsplan och alla moment är fotograferade samt att kunden har erhållit 6 st foton och ett intyg från entreprenören.

Invändiga arbeten.

Har ej utförts.

Objektsansvarig:

Torbjörn Säaf Garantientreprenad AB

Datum 20\_\_--\_\_--\_\_

Våra samarbetspartners är utbildade och jobbar enbart med typgodkända produkter/system från Fuktspärreteknik AB som har materialgaranti och är utprovade för att klara svåra förhållanden under mark.

Se mer på [www.fuktsparren.se](http://www.fuktsparren.se)

***Innan vi startar.***



**Vi besiktigar  
och fastställer  
uppdragets  
omfattning  
samt  
dokumente-  
rar.**

***Vi rekommenderar rätt  
fuktskyddsmetod.***



***Vi arbetar endast med typgodkända material från Fuktspärreteknik AB.***

**DELTA<sup>®</sup>**  
**FUKTSKYDDSPRODUKTER**  
**[www.ge-ab.se](http://www.ge-ab.se)**

***Vi är proffs! så vi gör alltid  
minsta möjliga åverkan i  
din trädgård.***



***Vi fotar och  
dokumenterar  
Din grund och  
vårt arbete som  
blir en värde-  
handling och  
trygghet för Dig.***



Specialitet på fukt & mögelskador  
**GE AB**  
Garantientreprenad AB

GE-AB  
Industrivägen 1  
515 92 Kinnarumma  
Tel 033-29 23 05